

StoDivers LS Leitset

Montageanleitung

Auswahl der Anschlusspunkte:

- Pro Erdungsanschluss können ca. 100 m² fugenlose Fläche abgeleitet werden.
- Anschlusspunkte in mechanisch gering belasteten Zonen anordnen, ca. 3–10 cm von Wänden oder Stützen entfernt.
- Anschlusspunkte gleichmäßig verteilen, Abstand zum nächsten Anschlusspunkt < 20 m


Montage:

Hinweis


Grundierung und Ausgleichsspachtelung müssen ausgehärtet sein.

Inhalt:


- 10 Unterlegscheiben 5 x 5 x 0,8 cm (Pos. 1)
- 10 Hochleistungsanker FH II, vormontiert (Pos. 2)
- 10 Kunststoffröhrchen (Pos. 3)
- 10 Ringkabelschuhe D6 (Pos. 4)
- 10 Stoppmuttern A2 (Pos. 5)
- 10 Unterlegscheiben A4 (Pos. 6)
- 20 Kupferleitbänder (Pos. 7)

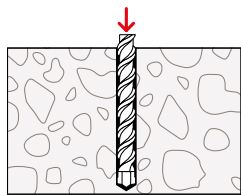

Loch bohren. Tiefe ≥ 8 cm, Durchmesser 10 mm

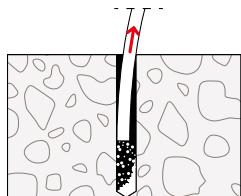


Fläche und Loch absaugen.

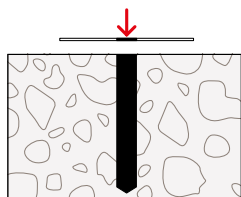


Links und rechts vom Bohrloch je ein Kupferband (Pos. 7) ankleben.

Unterlegscheibe (Pos. 1) auf das Bohrloch legen.

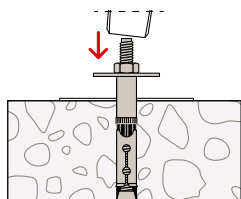


Hochleistungsanker (Pos. 2) in das Bohrloch hineinschlagen.

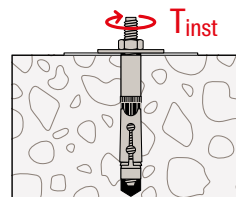

Anker mit der Mutter festziehen.


Achtung: Die Unterlegscheibe muss bündig mit dem Untergrund abschließen.

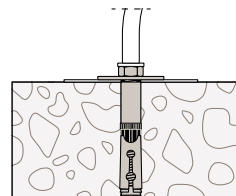

Kunststoffröhrchen (Pos. 3) auf das Gewinde stecken.

Leitschicht StoPox WL 110 oder StoPox WL 118 applizieren und aushärten lassen.

Achtung: Unterlegscheibe ebenfalls beschichten.

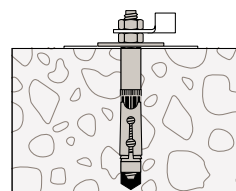

Ableitfähige Beschichtung aufbringen und aushärten lassen.

Kunststoffröhrchen entfernen.

Ringkabelschuh (Pos. 4) mit Unterlegscheibe (Pos. 6) aufsetzen und mit Stoppmutter (Pos. 5) festziehen.

Hinweis

Der Anschluss des Erdungspunktes an die Erdleitung muss durch einen Elektroinstallateur erfolgen.

StoCretec GmbH

Gutenbergstraße 6
65830 Kriftel
Deutschland

Technisches InfoCenter

Telefon +49 6192 401-104
Telefax +49 6192 401-105
stocretec@sto.com
www.stocretec.de

